(残念ながら)堤防は壊れます



「平成27年9月関東・東北豪雨」の鬼怒川における堤防決壊

目 次

堤防の被災概論<4つのポイント>

- ●ポイント1 河川に設けられている堤防の機能
- ●ポイント2 堤防の種類
- ●ポイント3 土堤のメリットと問題点・課題
- ●ポイント4 土堤の壊れる(破堤)の原因

日本の河川(近畿地方の例)



由良川



猪名川



淀川



大和川



円山川



加古川



揖保川



紀の川



九頭竜川 くずりゅうがわ



北川



桂川かつらがわ



野洲川



瀬田川



宇治川



木津川



熊野川 くまのがわ


河川紹介(地図から選択)



地方関連機関

◎ 近畿地方整備局

日本の河川(大阪府の例)

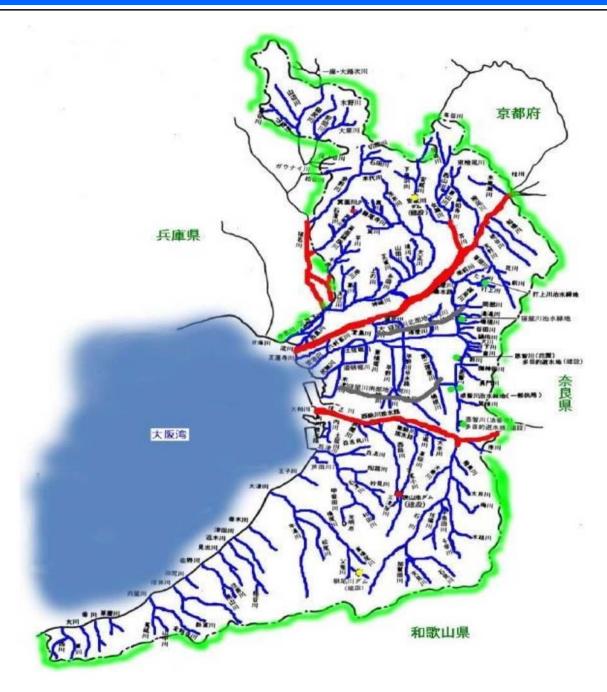

- 一級河川(国が管理する河川)
 - ⇒109水系13,955河川
- 二級河川(都道府県が管理する 河川)
 - ⇒2,718水系7,052河川
- 準用河川(河川法の対象外だが、市町村が管理)
 - ⇒2,524水系14,253河川
- 公式の日本の河川数
 - ⇒35,260河川


出典: http://www.pref.osaka.lg.jp/kasenkankyo/kanri/kasenmouzu.html

■越水による破堤の例(H27.9 利川水系鬼怒川)

- ▶ 10日11時11分、河川巡視によって越流を確認。
- ▶ その後、徐々に越流範囲が拡大し、12時頃には法尻部が洗掘されていることが確認される。
- ▶ 12時50分頃に破堤に至る。





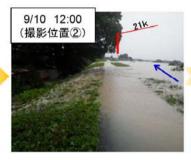




















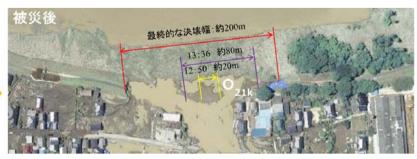

出典:「平成27年9月関東・東北豪雨」の鬼怒川における洪水被害等について(国土交通省 関東地方整備局)」より

■越水による破堤の例(H27.9 利川水系鬼怒川)

- ▶ 10日11時11分、河川巡視によって越流を確認。
- ▶ その後、徐々に越流範囲が拡大し、12時頃には法尻部が洗掘されていることが確認される。
- ▶ 12時50分頃に破堤に至る。


























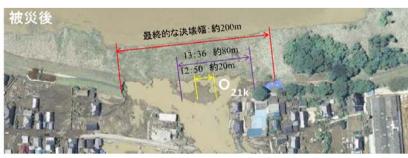

出典:「平成27年9月関東・東北豪雨」の鬼怒川における洪水被害等について(国土交通省 関東地方整備局)」より

- ■水防活動によって越水破堤を防いだ例(H25.9 淀川水系桂川)
- ▶ 16日1:40、水防団に出動命令があり警戒態勢。5:30頃、土のう積み開始
- ▶7:00過ぎ、越流が始まる。8:00頃、裏法尻の侵食を確認。
- ▶9:30頃、ピークを迎越水区間が400mに達する。10:20頃、越水が止まる。
- ▶ 15:50、解除命令。





出典:「平成25年9月 台風18号の概要(国土交通省 近畿地方整備局)」より






- ■洗掘破堤を危うくまぬがれた例(H23.9 十勝川水系音更川)
- ▶ 9月2日から7日にかけて強い雨が長時間続き、既往最大規模程度の出水となった。
- ▶ はん濫注意水位を0.12m超えた6日6:30にピーク水位を迎え、水位は低下したが、1日以上たった7日7:39に堤防が一部流 出しているのが発見された。
- ▶ 発見時129mであった流失延長は144mまで拡大したが、破堤はまぬがれた。






出典:「平成23年9月2日からの停滞前線による大雨災害・十勝川水系音更川の堤防の一部流出にかかわる調査報告(北海道開発局・帯広開発建設部)」より

- ■河川に設けられている堤防の機能
- ・流水が河川外(堤内地側)に流出することを防止するために設けられる

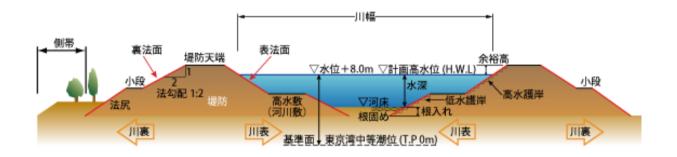

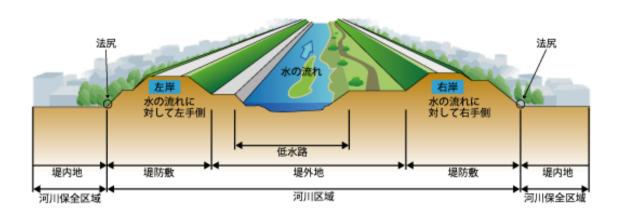

河川区域図



▲淀川の堤防(淀川河川事務所付近)



▲大和川の堤防(大和川河川事務所付近)

■堤防の種類

- ▶ ほとんどの堤防は土堤である。
- ➢ 河川管理構造令において「堤防は、盛土による築造するものとする。」と定められているため。 (土堤原則)

鋼矢板による特殊堤





土堤のメリット

- ●整備上のメリット
- ・必要な堤防の整備量が膨大であるため、整備費用が低廉であること
- 材料の取得が容易であること
- ・将来の整備やその変更等が容易であること
- ●材質上のメリット
- •材質が劣化しにくいこと
- ・基礎地盤の変形に追従できること
- ●維持管理上のメリット
- •沈下などに対して修復が容易であること
- ・被災後の復旧に早期に対応しやすいこと


土堤の問題点・課題

- ・土構造物であることから、コンクリート構造物や鋼構造物に比べて材質が不均質であり、確実性に劣ること
- ・堤体内に水が浸透して飽和状態になると、すべりに対する安定性が著しく低下すること
- ・流水による洗掘を受けやすいこと

・越流に対して弱いこと

■土堤の壊れる(破堤)原因

- ▶「破堤」とは、堤体の大部分が欠損し、河川水が堤内地に流出することを防止する機能を失うこと
- ▶ 破堤には、①越水による破堤、②洗掘による破堤、③浸透による破堤、④地震時における破堤 (崩壊)、⑤吸出しによる破堤(崩壊)がある。

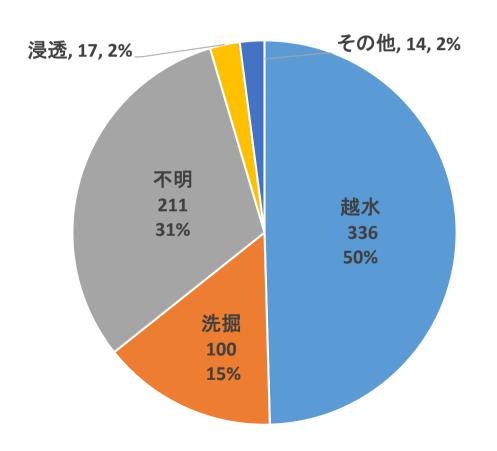


●戦後から平成13年までに、直轄管理区間で洪水により破堤した678個所についての破堤原因を割合で示したもの

破堤原因の割合


■越水による破堤

- ▶ 越水すると越流水によって川裏堤脚部から洗掘が始まる。
- > 洗掘範囲が天端付近に迫る。
- 大きな堤体土塊が崩落し破堤に至る。

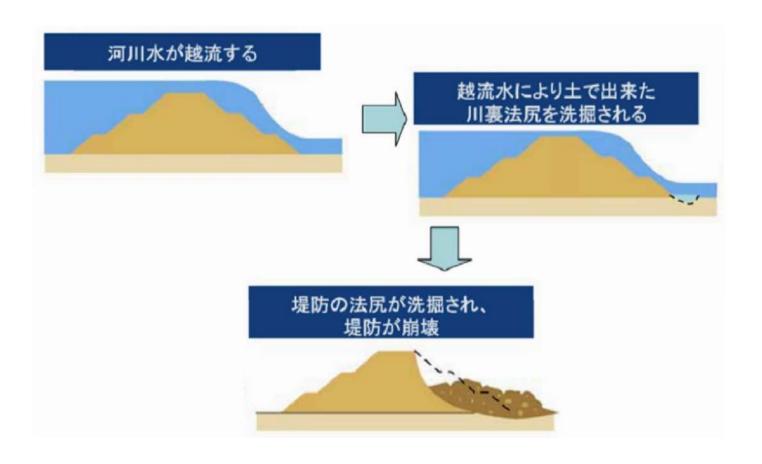


■洗掘による破堤

- ▶ 洗掘による破堤には、①堤体が直越洗掘されて破堤に至る場合(堤体直接侵食)と、 ②堤脚が洗掘されて破堤に至る場合とがある。

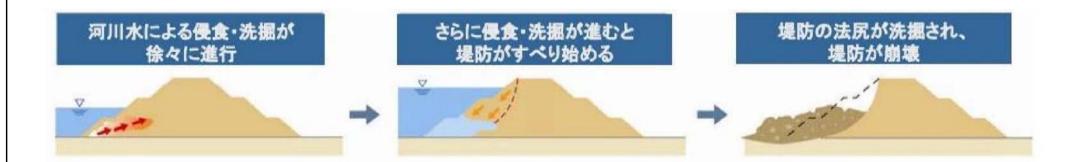

■浸透による破堤

- ▶ 雨水や河川水などが堤体に浸透して飽和状態になる。
- ▶ 土の間隙水圧にすべり面が形成されて崩壊する。
- ▶ 浸透による破壊は、①すべり破壊による破堤と、②パイピングによる破堤に区分される。

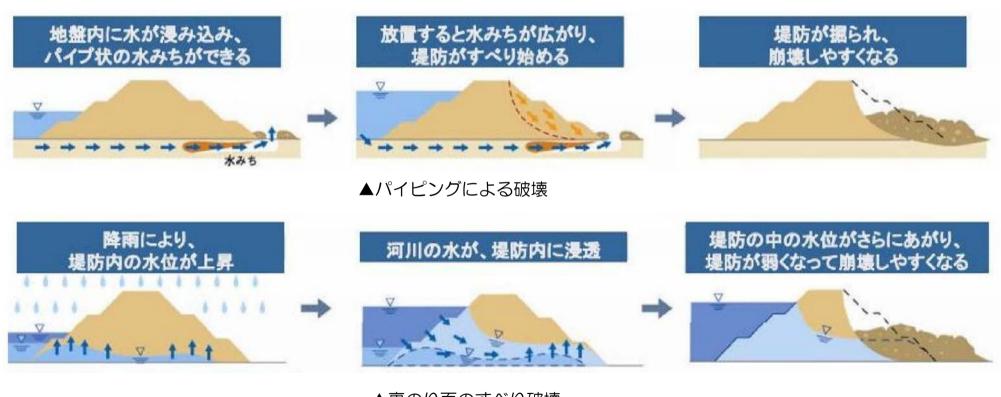

▲裏のり面のすべり破壊

【パイピング】浸透流により土中の細かい粒子が洗い出され、周辺の土壌よりも 透水係数が大きいパイプ状の「水ミチ」が形成される。